




(P 15/1

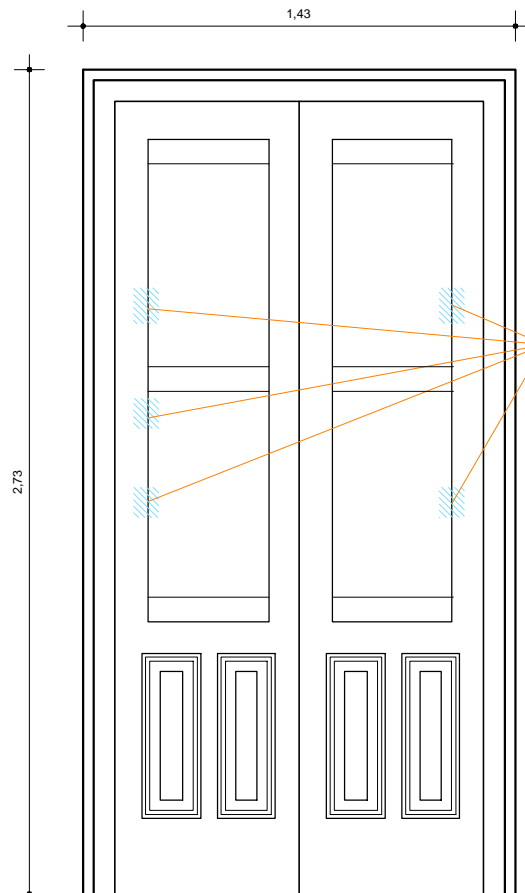


Vista Interna - Postigo

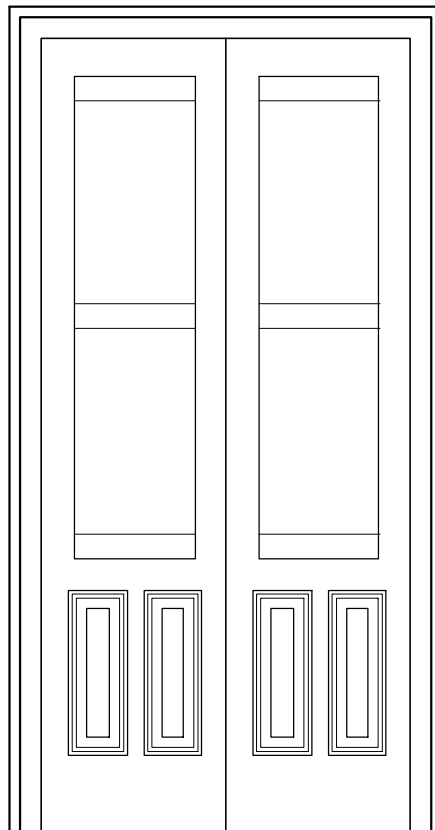

Vista Externa - Postigo

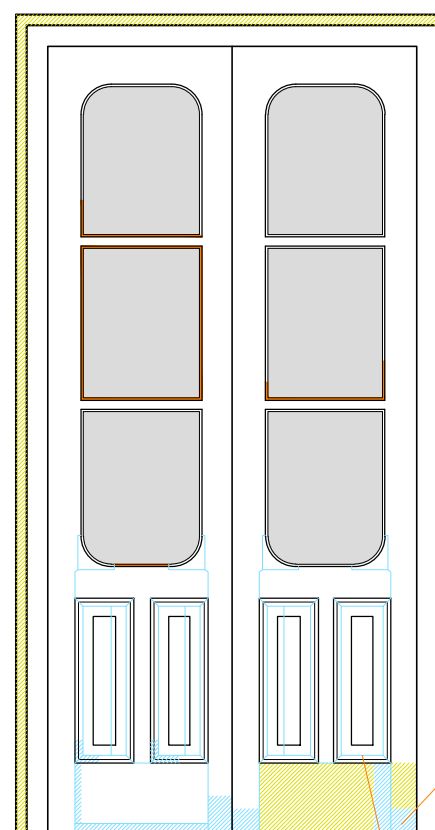

Vista Externa

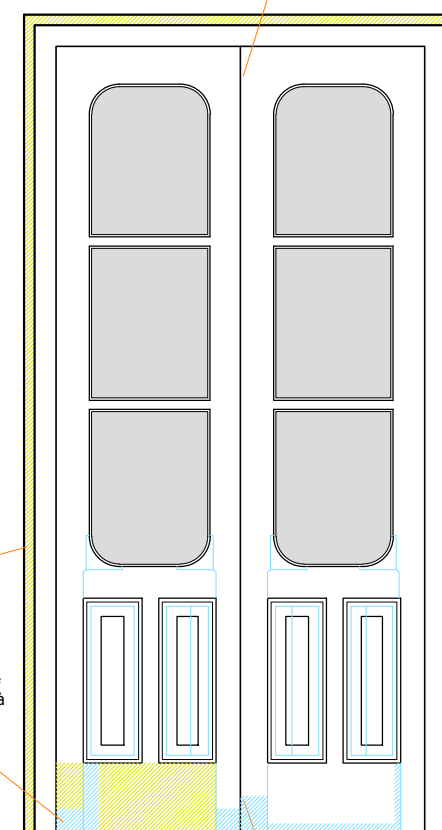

Vista Interna

## Recuperar ferro pedrez

### Recuperar ferro pedrez

Descupinizar peças e preencher orifícios, com massa

Enxertar com madeira de características similares à existente

Corrigir rachaduras e fendas de encaixe com massa

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- A esquadria deve ser lixada em sua totalidade.
- A esquadria deverá ser tratada contra a ação de insetos xilófagos com produto adequado.
- A esquadria deverá ser pintada na cor similar à existente.
- Todos os orifícios de drenagem das esquadrias deverão ser limpos e desobstruídos.


Legenda:

Aplicar massa de vidro


Intervenção na madeira



Foto Interna

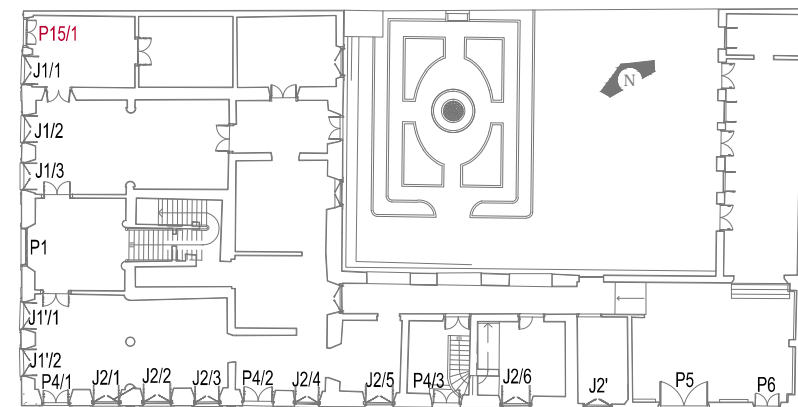

1º Pavimento

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE PELOTAS SECRETARIA DE CULTURA	PROPRIETÁRIO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		EQUIPE	DATA	maio/2018		
	LOCAL	Praça Cel. Pedro Osório, 2		Pelotas - RS		Arq. Liciane Almeida CAU A26736-8	ESCALA	1:25	
	DESCRIÇÃO	Restauração das esquadrias - fachada oeste				Arq. Paulina von Laer CAU A26443-1			
	ESTAGIÁRIOS	Lilianne Nicolette e Xana Porto	RESPONSÁVEL	Arq. Carolina de Castro Neves CAU A53708-0		Arq. Fábio Caetano CAU A26736-8	Arq. Laura Zambrano CAU A27998-6	PRANCHA	A 01 46