

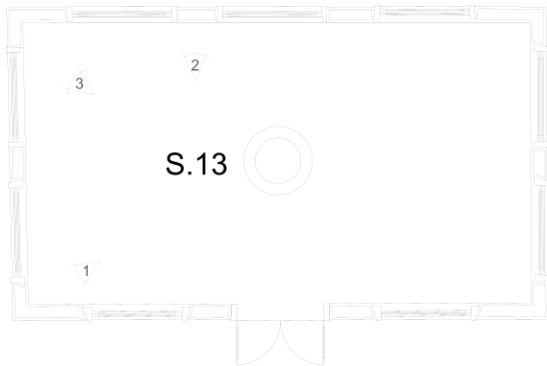
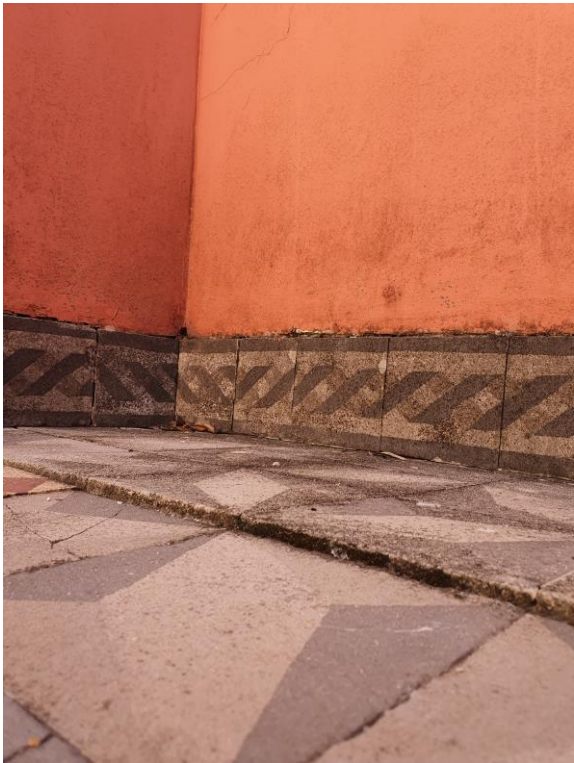
Ficha de Diagnóstico	Nº 13
Local: Sala 13 Andar: Térreo	Planta nº L 03/23
Data: outubro de 2019	
<p>1. Paredes Material: reboco. Manifestações patológicas: Presença de trincas, bolor e desprendimento de revestimento. Agente: Ação do tempo, provável sobrecarga da cobertura e umidade acendente. Procedimento para recuperação: Estabilização das trincas por grampeamento, reconstituição de revestimento e impermeabilização. Quantificação dos serviços: Parede: 10,75 m².</p> <p>2. Piso Material: ladrilho hidráulico. Manifestações patológicas: Piso de ladrilho hidráulico desnivelado com declive leve e declive médio, desgaste. Agente: Acomodação do solo e do contrapiso, ação do tempo e umidade acendente. Procedimento para recuperação: Remoção do piso, apiloamento do solo, execução de contrapiso com malha metálica, impermeabilização do contrapiso para assentamento e colocação de ladrilho hidráulico. Quantificação dos serviços: Piso: 26,72m².</p> <p>3. Rodapé Material: ladrilho hidráulico tipo 04. Manifestações patológicas: Desgaste. Agente: Ação do tempo e umidade acendente. Procedimento para recuperação: Substituição do ladrilho hidráulico. Quantificação dos serviços: Rodapé: 20,33 m.</p> <p>Obs.: Embora aparentemente não existam evidências de ação por insetos xilófagos, todo o forro e sua sustentação deverão ser imunizados contra a ação destes insetos.</p>	 <p>Fotos</p>  <p>Foto 1</p>



Foto 2

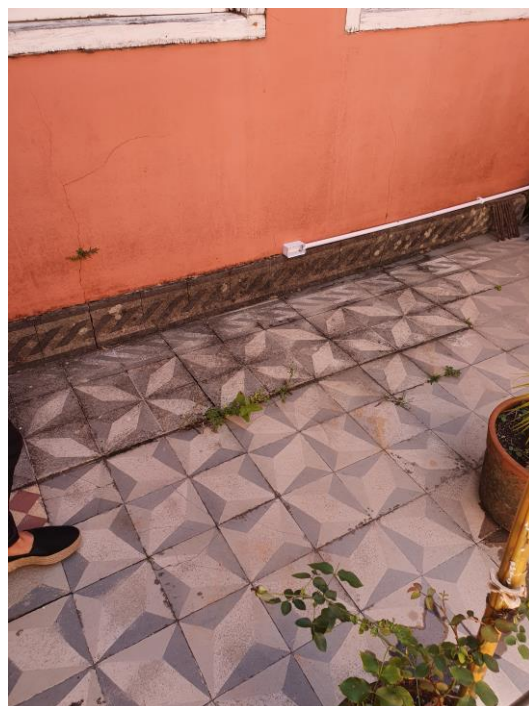


Foto 3