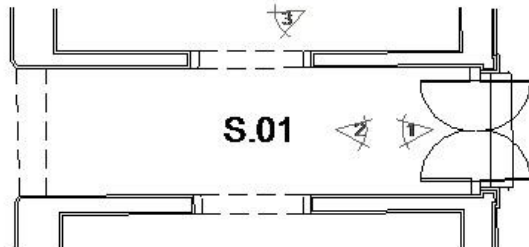



Ficha de Diagnóstico	Nº 01
Local: Sala 1 Andar: Térreo	Planta nº L 03/23
Data: outubro de 2019	
<p>1.Forro Material: madeira Manifestações patológicas: Forro de madeira apodrecido. Agente: Água. Procedimento para recuperação: Correção da infiltração na cobertura e substituição do forro danificado. Quantificação dos serviços: Forro: 2,15 m².</p> <p>2.Rodaforro Material: madeira Manifestações patológicas: Rodaforro de madeira apodrecido. Agente: Água. Procedimento para recuperação: Correção da infiltração na cobertura e substituição do rodaforro danificado. Quantificação dos serviços: Rodaforro: 14,30 m.</p> <p>3.Paredes Material: reboco e azulejo. Manifestações patológicas: Fissura no arco da circulação. Agente: Ação do tempo e provável sobrecarga da cobertura. Procedimento para recuperação: Estabilização das fissuras por grampeamento. Quantificação dos serviços: Parede: 1,00 m².</p> <p>4.Piso Material: ladrilho hidráulico Tipo 1 Manifestações patológicas: Piso de ladrilho hidráulico desnivelado em declive acentuado. Agente: Acomodação do solo e do contrapiso. Procedimento para recuperação: Remoção cuidadosa do piso, apiloamento do solo, execução de contrapiso com malha metálica, recolocação de piso com substituição de peças danificadas durante o processo de remoção. Limpeza e conservação. Quantificação dos serviços: Limpeza e conservação: 8,63 m². Substituição com perda de peça (30%): 2,59m²</p>	 <p>Fotos</p>  <p>Foto 1</p>

5. Rodapé

Material: cerâmica.

Manifestação patológica:

Inexistente.

Agente:

Inexistente.

Procedimento para recuperação:

Limpeza e conservação.

Quantificação dos serviços:

Rodapé: 8,62m.

Obs.:

Forro: Embora aparentemente não existam evidências de ação por insetos xilófagos, todo o forro e sua sustentação deverão ser imunizados contra a ação destes insetos.

Piso: Para os pisos de ladrilho hidráulico foi estimada uma perda de 30% no processo de remoção.



Foto 2



Foto 3