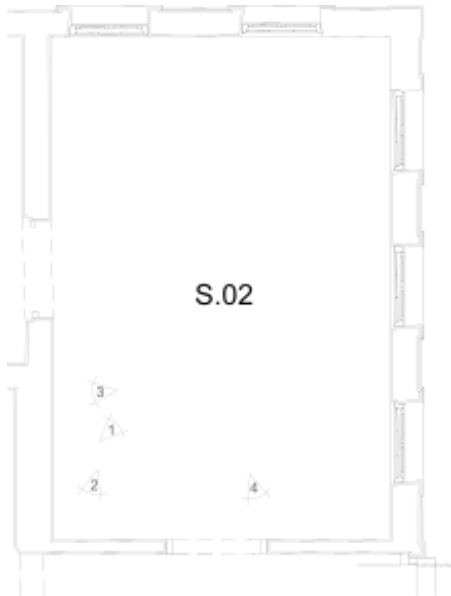



Ficha de Diagnóstico	Nº 02
Local: Sala 2 Andar: Térreo	Planta nº L 03/23
Data: outubro de 2019	
<p>1.Forro Material: madeira Manifestações patológicas: Forro de madeira apodrecido. Agente: Água. Procedimento para recuperação: Correção da infiltração na cobertura e substituição do forro danificado. Quantificação dos serviços: Forro: 9,00 m².</p> <p>2.Rodaforro Material: madeira Manifestações patológicas: Rodaforro de madeira apodrecido. Agente: Água. Procedimento para recuperação: Correção da infiltração na cobertura e substituição do rodaforro danificado. Quantificação dos serviços: Rodaforro: 6,00 m.</p> <p>3.Paredes Material: reboco. Manifestações patológicas: Fissura e reboco danificado (esfarelamento). Agente: Ação do tempo, provável sobrecarga da cobertura e umidade ascendente. Procedimento para recuperação: Estabilização das fissuras por grampeamento. Quantificação dos serviços: Parede: 1,20 m².</p> <p>4.Piso Material: madeira. Manifestações patológicas: Afundamento. Agente: Acomodação do barroteamento e umidade ascendente. Procedimento para recuperação: Remoção cuidadosa do piso, substituição das pates comprometidas do barroteamento e execução de piso. Quantificação dos serviços: Piso: 36,37 m².</p>	 <p>Fotos</p>  <p>Foto 1</p>

5. Rodapé

Material: madeira.

Manifestações patológicas:

Apodrecido.

Agente: Ação do tempo.

Procedimento para recuperação:

Execução de rodapé.

Quantificação dos serviços:

Rodapé: 6,00m.

Obs.: Embora aparentemente não existam evidências de ação por insetos xilófagos, todo o forro e sua sustentação deverão ser imunizados contra a ação destes insetos.



Foto 2



Foto 3



Foto 4