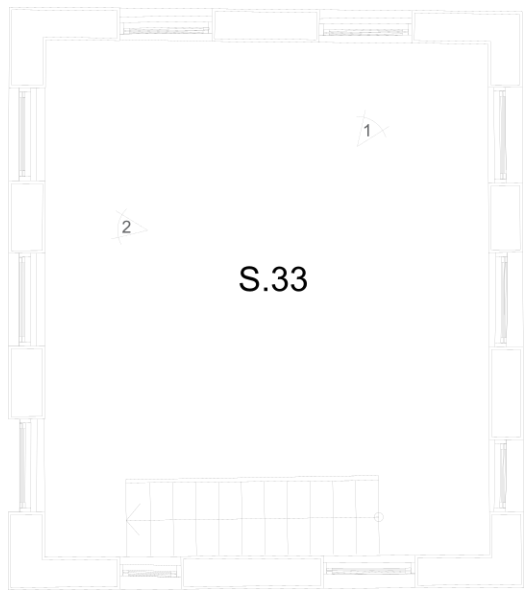



<b>Ficha de Diagnóstico</b>	<b>Nº 33</b>
<b>Local: Sala 33</b> <b>Andar: 3º Pavimento</b>	<b>Planta nº L 05/23</b>
<b>Data:</b> outubro de 2019	
<p><b>1. Forro</b>  <b>Material:</b> madeira  <b>Manifestações patológicas:</b>  Forro de madeira apodrecido.  <b>Agente:</b> Água.  <b>Procedimento para recuperação:</b>  Correção da infiltração na cobertura e substituição do forro danificado.  <b>Quantificação dos serviços:</b>  Forro: 8,60m².</p> <p><b>2. Rodaforro</b>  <b>Material:</b> madeira  <b>Manifestações patológicas:</b>  Rodaforro de madeira apodrecido.  <b>Agente:</b> Água.  <b>Procedimento para recuperação:</b>  Correção da infiltração na cobertura, substituição do rodaforro danificado.  <b>Quantificação dos serviços:</b>  Rodaforro: 9,50 m.</p> <p><b>3. Paredes</b>  <b>Material:</b> reboco.  <b>Manifestações patológicas:</b>  Rachaduras horizontais.  <b>Agente:</b> Ação do tempo e provável sobrecarga da cobertura.  <b>Procedimento para recuperação:</b>  Consolidação dos frechais, execução de cabos de aço para a estabilização da parede, grampeamento das alvenarias e execução de reboco.  <b>Quantificação dos serviços:</b>  Parede: 3,13 m².</p> <p><b>4. Piso</b>  <b>Material:</b> madeira  <b>Manifestações patológicas:</b>  Sem manifestações.</p> <p><b>5. Rodapé</b>  <b>Material:</b> madeira  <b>Manifestações patológicas:</b>  Sem manifestações.</p> <p><b>OBS:</b> Embora aparentemente não existam evidências de ação por insetos xilófagos, todo o</p>	 <p><b>Fotos</b></p>  <p><b>Foto 1</b></p>

forro e sua sustentação deverão ser imunizados contra a ação destes insetos.



**Foto 2**