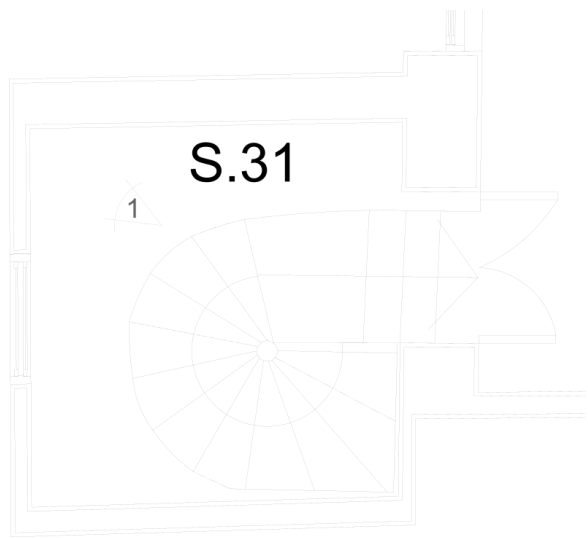



Ficha de Diagnóstico	Nº 31
Local: Sala 31 Andar: 2º Pavimento	Planta nº L 04/23
Data: outubro de 2019	
<p>1. Forro Material: madeira Manifestações patológicas: Forro de madeira apodrecido. Agente: Água. Procedimento para recuperação: Correção da infiltração na cobertura e substituição do forro danificado. Quantificação dos serviços: Forro: 3,00 m².</p> <p>2. Rodaforro Inexistente.</p> <p>3. Paredes Material: reboco Manifestações patológicas: Trinca. Agente: Tubulação de ferro oxidada. Dilatação de tesoura de madeira. Procedimento para recuperação: Remoção da tubulação de ferro. Estabilização da rachadura por grampeamento e tirantes metálicos. Reconstituição do revestimento. Quantificação dos serviços: Forro: 3,00m².</p> <p>4. Piso Material: madeira Manifestações patológicas: Sem manifestações.</p> <p>5. Rodapé Material: madeira Manifestações patológicas: Sem manifestações.</p> <p>OBS: Embora aparentemente não existam evidências de ação por insetos xilófagos, todo o forro e sua sustentação deverão ser imunizados contra a ação destes insetos.</p>	 <p>Fotos</p>  <p>Foto 1</p>