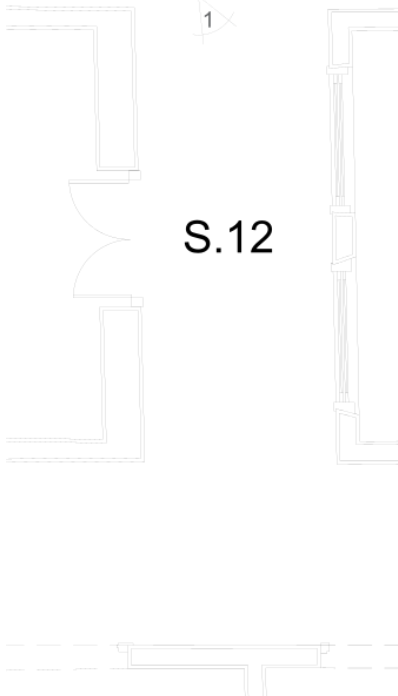



Ficha de Diagnóstico	Nº 12
Local: Sala 12 Andar: Térreo	Planta nº L 03/23
Data: outubro de 2019	
<p>1. Forro Material: madeira Manifestações patológicas: Forro de madeira apodrecido. Agente: Água. Procedimento para recuperação: Correção da infiltração na cobertura e substituição do forro danificado. Quantificação dos serviços: Forro: 7,75 m².</p> <p>2. Rodaforro Material: madeira Manifestações patológicas: Rodaforro de madeira apodrecido. Agente: Água. Procedimento para recuperação: Correção da infiltração na cobertura e substituição do rodaforro danificado. Quantificação dos serviços: Rodaforro: 8,50 m.</p> <p>3. Paredes Material: reboco. Manifestações patológicas: Reboco danificado (desagregação), fissura e umidade ascendente. Agente: Ação do tempo, acomodação do solo e umidade ascendente. Procedimento para recuperação: Impermeabilização e execução de reboco. Quantificação dos serviços: Parede: 30,00 m².</p> <p>4. Piso Material: ladrilho hidráulico. Manifestações patológicas: Piso de ladrilho hidráulico desnivelado com declive leve. Agente: Acomodação do solo e do contrapiso. Procedimento para recuperação: Limpeza, conservação e substituição de ladrilho danificado. Quantificação dos serviços: Limpeza e conservação: 7,76 m². A substituir: 0,32m².</p>	 <p>Fotos</p>  <p>Foto 1</p>

5. Rodapé

Material: ladrilho hidráulico.

Manifestações patológicas:

Inexistente.

Agente:

Inexistente.

Procedimento para recuperação:

Limpeza e conservação.

Quantificação dos serviços:

Rodapé: 7,26m.

Obs.: Embora aparentemente não existam evidências de ação por insetos xilófagos, todo o forro e sua sustentação deverão ser imunizados contra a ação destes insetos.